


# STANLEY

®

1-43-701

Poziomica laserowa FatMax  
Instrukcja obsługi

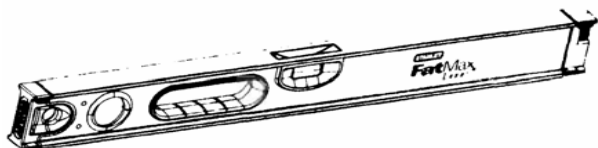


Poziomica laserowa FatMax o długości 60 cm (24") z trwałą skrzynką do przenoszenia, stanowi połączenie precyzji poziomicy Box Beam z widocznym czerwonym promieniem lasera. Laser emituje promień światła laserowego z końca poziomicy i tworzy bezpieczną dla oczu, widoczną plamkę laserową, którą można dostrzec na prawie każdej powierzchni. Laser jest ustawiony 19 mm (0.75") powyżej aluminiowej bazowej podstawy przyrządu i przedłuża odniesienie poziomu na odległość ponad 30 m. Dokładność promienia wynosi 6 mm/ 30 m (1/4" @ 100 stóp).

Zalecana do użytku wewnątrz pomieszczeń.

## Instrukcje obsługi:

### 1. Instalacja baterii:

W celu włożenia baterii, odkręć wyłącznik zasilania (kołpak baterii). Włóż dwie baterie "AAA", biegunem ujemnym skierowanym do środka poziomicy.

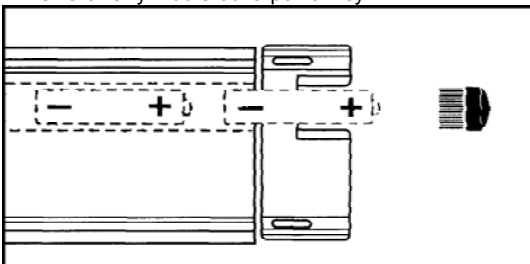

### 2. Włączenie/ wyłączenie poziomicy laserowej:



Naciśnij przycisk wyłącznika ON/OFF w kierunku końca poziomicy, aby obrócić go w kierunku kropki ON. **Ostrzeżenie:** Laser emituje widoczny promień światła laserowego klasy II. Skieruj promień poniżej lub powyżej poziomu oczu.


- Zmierz poziom lub pion wykorzystując precyzyjne wbudowane libelki, które zostały nastawione fabrycznie.
- Zaznacz środek laserowej kropki i odejmij 19 mm (0.75") w celu odniesienia do spodu poziomicy.
- Po zakończeniu, w celu oszczędzenia baterii, wyłącz laser.

**ZAPAMIĘTAJ:** W celu odniesienia do podstawy poziomicy, zlokalizuj środek laserowej kropki i ODEJMIJ 19 mm (0.75").

## Wposażenie

### (1) Tarcza lasera (dołączona):

Zamierzeniem tarczy jest ułatwienie widoczności. Tarcza jest wykorzystywana do przemieszczenia laserowej kropki dożądanego miejsca.

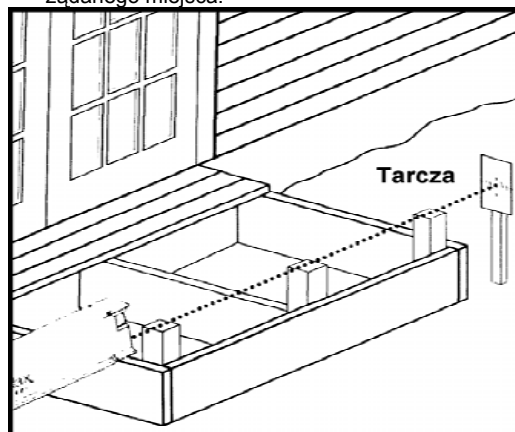

### (2) Baterie (dołączone):

Twoja poziomica laserowa Stanley FatMax pracuje z 2 bateriami „AAA”.

### (3) Z systemem laserowej poziomicy Stanley FatMax dostępne są adaptory obiektywów.

Do końca poziomicy z laserem można włożyć trzy rodzaje adapterów. Bezpiecznie przytrzymywane na swoim miejscu przy pomocy magnesu, adaptory wzmacniają promień i przystosowują go do rozmaitych zastosowań:

#### Adapter A:

##### (A) Rozszczepiacz promienia lasera (dołączony)

Rozszczepia promień tworząc długą „laserową linię kredową” odniesienia. Wykorzystaj pionową i poziomą libelkę wmontowaną w adapter do precyzyjnego umieszczenia poziomej lub pionowej linii referencyjnej, która może być obracana o 360°.

##### Przykładowe zastosowania:

- Poziomowanie okien, ustawianie pionów ram okiennych, wyrównywanie szafek, itp.

Zalecany zakres roboczy 6 m

#### Adapter B:





##### (B) Krzyż z linii laserowych (dołączony)

Rozszczepia promień lasera na dwie laserowe „linie kredy” skrzyżowane pod kątem 90°. Wykorzystaj libelkę wmontowaną w adapter do precyzyjnego umieszczenia równocześnie tworzonych promieni pionowej i poziomej linii odniesienia, które mogą być obracane o 360°.

##### Przykładowe zastosowania:

- Poziomowanie okien, wyrównywanie kafelków ściennych, ustawianie pionów ram okiennych, etc.

Zalecany zakres roboczy 6 m

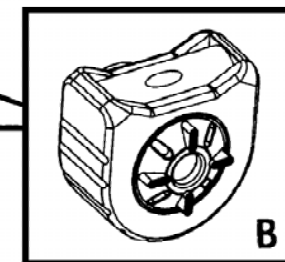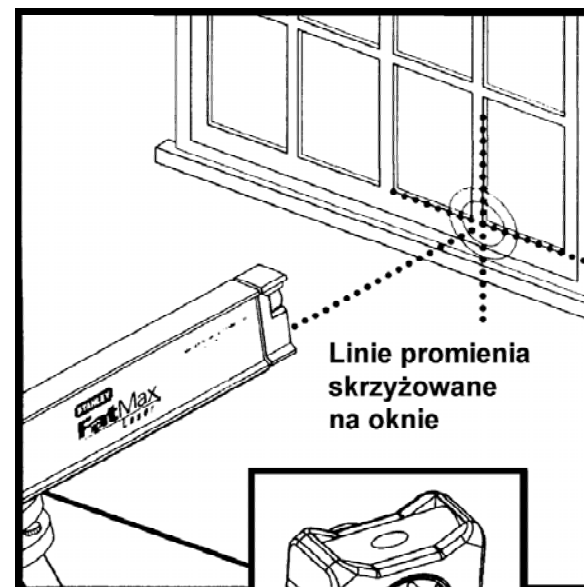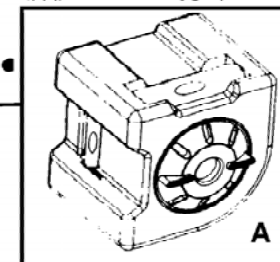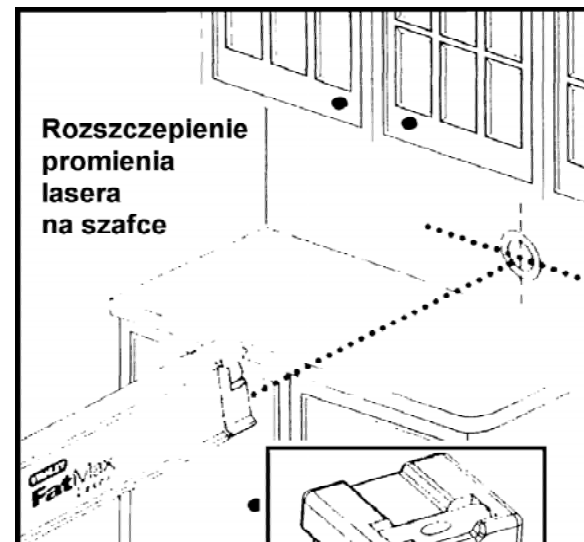

## Adapter C:


### (C) Rozszczepiacz promienia laserowego o 90° (sprzedawany oddzielnie)

Rozdziela promień na dwa promienie emitowane pod kątem 90°. Zapewnia jednoczesną emisję promienia poziomego i pionowego, które mogą być obracane o 360°.

#### Przykładowe zastosowania:

- Wyznaczanie narożników, zapewnianie pionowego ustawienia kołków ściennych, promienie poziomujące, etc.

#### Zalecany zakres roboczy 6 m

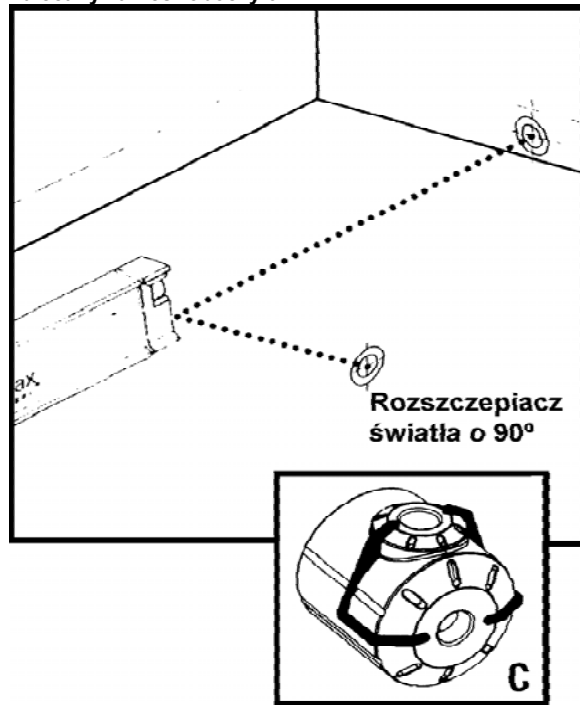

#### Charakterystyki promienia laserowego:

Promień laserowy tworzy jasną kropkę na prawie każdej powierzchni odbijającej. Jednakże, kropka laserowa może być najlepiej widoczna w obszarze zamkniętym, gdzie powierzchnię tworzą jasne kolory (drzewo, białe płyty ścienne) ze względu na swój czerwony kolor. Ciemne koloru "pochłaniają" światło, zmniejszając intensywność kropki.

**Uwaga:** Jasne, zewnętrzne światło słoneczne czyni kropkę laserową trudną do dostrzeżenia.

Pozycja	Specyfikacja	
Model	43-700	1-43-701
Moc optyczna	< 5 mW	< 1 mW
Długość fali	650 - 670 nm	635 - 650 nm
Klasa lasera	Klasa III a	Klasa II
<b>Obsługa</b>		
Czas pracy	12 godzin (baterie alkaiczne)	
Materiał	Aluminium z plastikowymi końcówkami	
Dokładność systemu z laserem	6mm @ 30m (1/4" @ 100')	
Dokładność poziomicy	0.5mm/m	
Wyłącznik	Przycisk	
Temperatura przechowywania	-20°C - 55°C	
Długość	60 cm	
Ciężar	640 g (sama poziomic)	
Baterie	2 "AAA" – dołączone	
	Podczas wkładania zwróć uwagę na bieguny	
Tarcza	Dołączona – środek odbijający poprawiający widoczność w świetle dziennym	

**Konserwacja:** Poziomicca laserowa FatMax została zaprojektowana jako odporna na warunki pogodowe i trwała konstrukcja. Zapamiętaj, że jak z każdym precyzyjnym przyrządem, powinna być zachowana uwaga, w celu uniknięcia uszkodzeń od szoków oraz wody.

- Precyzyjne libelki wykonane są z odpornego na uderzenia akrylu, jednakże należy unikać ich uderzenia.
- Przednie soczewki (adaptory) czyścić przy pomocy bezwłóknowej szmatki lub przetrzyj wacikiem wykorzystując płyny do czyszczenia szkła.
- Poziomicę z zewnątrz wyczyść wilgotną szmatką.
- Poziomicę laserową FatMax przechowuj w wykonanej z twardego tworzywa skrzynce.

#### PRZESTROGA:

**Stosowanie procedur sterowania, regulacji lub wykorzystania innych niż tutaj wymienione, może skutkować wystawieniem na niebezpieczne promieniowanie.**

**Kalibracja:** Poziomicca laserowa FatMax została skalibrowana fabrycznie z zespołem wmontowanych precyzyjnych libelek oraz modułem lasera. W terenie nie jest wymagana żadna kalibracja.


**Przepisy rządu USA wymagają dokładnych zapisów produktów zawierających diody laserowe. Załączona karta rejestracji gwarancyjnej musi być zwrócona do Stanley w celu rejestracji tego przyrządu. W przeciwnym wypadku roszczenia gwarancyjne nie będą honorowane.**

## GWARANCJA

Stanley Tool udziela rocznej gwarancji od daty zakupu obejmującej wady materiałowe lub wykonawstwa. Wadliwe produkty zostaną wymienione lub naprawione w oddziale Stanley jeżeli zostaną wysłane do:

**Repairs Department  
Stanley Tools  
480 Myrtle Street  
New Britain, CT 06053**

Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych uszkodzeniami mechanicznymi, rozdarciem lub złamaniem, użyciem niezgodnym z instrukcjami producenta, naprawami lub zmianami dokonywanymi w produkcie nieautoryzowanymi przez Stanley Tools. Naprawa lub wymiana w czasie gwarancji nie wpływa na termin jej wygaśnięcia. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, Stanley Tools nie będzie ponosił odpowiedzialności za bezpośrednie lub późniejsze szkody wynikłe z uszkodzeń tego produktu. Gwarancja nie może zostać zmieniona bez autoryzacji Stanley Tools. Gwarancja nie ma wpływu na ustawowe prawa klienta zakupującego ten produkt.

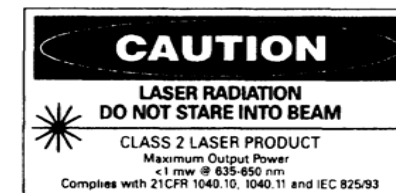

**PRACUJ BEZPIECZNIE Z NARZĘDZIAMI ZAKŁADAJĄC OKULARY OCHRONNE.**

Patentowanie w toku

©2001

The Stanley Works

New Britain, CT 06053 U.S.A.

Website: <http://www.stanleyworks.com>